19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

## ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-253642

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)10月12日

H 01 L 21/78

S R 6824-5F 6824-5F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

**劉発明の名称** 半導体装置およびその製造方法

②特 願 平1-75708

②出 願 平1(1989)3月27日

@発明者 松 岡

敬 兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社光・マ

イクロ波デパイス研究所内

勿出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

砂代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

明細音

1. 発明の名称

半導体装置およびその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 半導体基板上に実素子が形成され裏面に金属層が形成された半導体チップ側面にメタライズ 部を形成した半導体装置において、前記半導体チップ表面を除くチップ側面および裏面にのみ連続 したメタライズ部を形成したことを特徴とする半 連体装置。

特徴とする請求項 (1)に記載の半導体装置の製造 方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、半導体基板、特に G a A s 素子において、その基板を著しく薄くした際に素子の機械的強度を持たせるためのチップ側面にメタライズ部を施した半導体装置およびその製造方法に関するものである。

〔従来の技術〕

第4図は従来のこの種の半導体装置の断面図である。この図で、1は半導体基板、2~4は前記半導体基板1の表面に形成された実素子、5は電気メッキのために必要な給電圏、6は前記半導体基板1の裏面に形成した裏面電極となる金属層、11は前記チップ側面に形成されたメタライズ部11はチップ表面にも突出して形成される。

次に、第5図(a)~(h)により第4図の半 導体装置の製造方法について説明する。

まず、半導体基板1、例えばGaAsウエハ上 に実素子2~4を形成し(第5図(a))、次い でGaAsウエハを写真製版工程に通しチップを 分離するべき領域(スクライブライン部)以外が レジスト(図示せず)で覆われるようにレジスト バターンを形成し、次にこのレジストバターンを マスクにしてGaAsウエハに基板エッチングを 行い分離構Bを形成する。また、分離構Bは所望 の基板厚と等しい深さまでエッチングされる。そ の後、レジストを除去する(第5図(b))。次 に写真製版工程で実素子2~4がレジストで完全 に覆われるように下層レジスト9を形成し、さら に前工程で形成したスクライブライン部が露出す るように下層レジスト9をパターニングする(第 5 図 ( c ) ) 。 次に、例えば G a A s ウエハ全面 にスパッタ金属膜を形成し、後工程で電気メッキ を行う際に必要な給電層5を形成する。そして、 その上にもう一度上層レジスト10を形成し、こ れをパターニングしてレジストパターンを形成す る(第5図(d))。この上層レジスト1〇は電

気メッキの際の壁となるレジストである。次に給電層5の露出している部分に電気メッキ法により、例えば金を成長させチップ側面にメタライズ部11を形成する(第5図(e))。次に電気メッキの際に使用し不要となった上、下層レジスト10、9および給電層5の除去を行う(第5図(f))。以上で表面プロセスが完了する。

次いで、 G a A s ウエハを所望の厚みまで削り、その削った面全面に裏面電極となる金属層 6、 例えば金層を形成する(第 5 図(g))。 最後に、例えばダイサ・スクライバ等を用いて分離 講 8 のスクライブラインに添って各半導体装置の分離を行う(第 5 図(h))。

このような方法で形成された各半導体装置は、 側面が金等のメタライズ部11でカバーされてい るので、ピンセット等で素子をつかんだり、ケースに入れて運搬する際、機械的にもろいGaAs 部がカケたりワレたりすることなく有効である。 なお、完成チップ側面の部分拡大斜視図を第6図 に示す。

## (発明が解決しようとする課題)

上記のような従来のチップ側面のメタライズ標 造は、半導体装置の表面側も金属、すなわちメタ ライズ部11で預われるような構造になる。この ような場合、表面の実素子2~4の電極に側面の メタライズ部11が近づきすぎ、ワイヤボンディ ングの際、短絡するおそれがある。また、各素子 はキャリアに固定する際はんだ付けを行うが、そ のはんだが各半導体装置の表面まであがってきて 短絡するおそれがある。

また、製造方法も分離構8の形成のため基板表面に著しい段差が形成された後に、写真製版を要するため、段差部のレジスト膜厚の不均一の発生または段差凹部の底に発生するレジスト残り等の不具合が発生する。さらに、2回もの写真製版工程およびそれに伴うレジスト除去工程が必要となり、工程数が大幅に増大する等の問題点があった。

この発明は、上記のような多くの問題点を改替 するためになされたもので、チップ側面のメタラ イズ構造が素子の側面だけに形成される半導体装置およびその製造方法を得ることを目的とするものである。

## (課題を解決するための手段)

この発明に係る半導体装置は、半導体チップ表面にはメタライズされないように金属層に連続して、チップ側面にメタライズ部を形成したものである。

(作用)

この発明の請求項(1)に記載の半導体装置においては、チップ側面のみに裏面の金属層と同時にメタライズ部を形成し、表面にはメタライズされない構造としたので、ワイヤボンディングワイヤが側面メタライズによって短絡したり、キャリアに固定する際に使用するはんだが表面まで上ってきて短絡するようなことはない。

また、この発明の請求項 (2) に配載の半導体装置の製造方法においては、分離溝形成後の写真製版工程を必要としない方法を採用したので、段差部のレジスト膜圧の不均一およびレジスト残り等のトラブルの低減、工程の簡略化、工期の短縮が可能となる。

### (実施例)

以下、この発明の一実施例を図面について説明 する。

第1図はこの発明の一実施例を示す半導体装置 の断面図である。第1図において、1は半導体基 板、2~4は前記半導体基板1上の表面に形成さ

講8のスクライブラインに添って各素子の分離を行うことにより、素子側面にメタライズ部6 aが 金属層6と同時に形成され、第1図の半導体装置 を得る。

第3図は完成チップ側面を拡大して示した斜視 図である。

なお、上記実施例では側面のメタライズ郎 6 a および裏面電極となる金属層 6 の構造および形成 方法に関して給電層 5 を形成した後、電気メッキ れた実素子、5は電気メッキの際必要な給電層、6は素子裏面に電気メッキにより形成した裏面電極となる金属層、6 a は素子側面に形成されたメタライズ部である。

次に第1図の半導体装置の製造方法を第2図(a)~(e)について説明する。

法により金属暦 6 を形成したが、これは素子の特性、性格、性能等を考慮して、例えば無電解メッキ、金属膜スパッタだけに省略しても何ら問題なく、上記実施例と同様の効果を奏する。

また、最後のチップ分離についても上記実施例では、スクライバまたはダイサ等による機械的な分離切断を示したが、さらにもう一工程を追加してレジストマスクを用いたウエットエッチング、ドライエッチング等を用いてもよい。

## (発明の効果)

以上説明したように、この発明の請求項 (1) に 記載の半導体装置は、半導体チップ表面を除くチップ側面および裏面にのみ連続したメタライズ部 を形成したので、ワイヤボンディング時の短絡、 キャリア固定時のはんだ上昇に伴う短絡が防止される。

また、この発明の請求項 (2)に記載の半導体装置の製造方法は、複数組の実素子が形成された半導体基板を所望の厚みに形成した後、半導体基板にレジストパターンを形成し、このレジストパタ

特開平2-253642(4)

## 4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例を示す半導体装置の断面図、第2図は、第1図の半導体装置の製造方法を説明するための工程断面図、第3図は、第1図のチップ側面部の部分拡大斜視図、第4図は


従来の半導体装置の断面図、第5図は、第4図の 半導体装置の製造方法を説明するための工程断面 図、第6図は従来のチップ側面部の部分拡大斜視 図である。

図において、1 は半導体基板、2 ~ 4 は実素子、5 は給電層、6 は金属層、6 a はメタライズ郎、7 はレジスト、8 は分離溝である。

なお、各図中の同一符号は同一または相当部分 を示す。


代理人 大 岩 増 雄 (外2名)

第 1 図

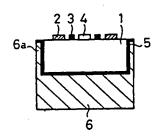


1:半導体基板 2,3,4:実素子 5:給電局 6:金鳥局 6a:メタライズ部 図その1

## 特别平2-253642 (5)

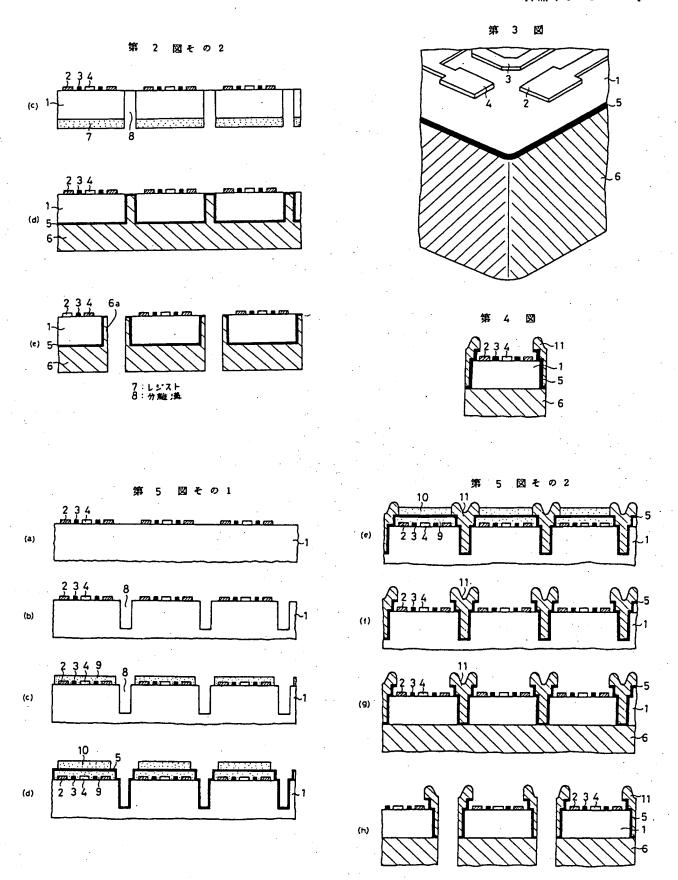

## 第 6 図

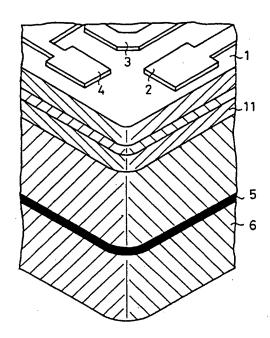

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.